

**DEHNmid DMI ...****DEHNmid**

DMI ... N

Außenraum  
Outdoor  
Esterno**DEHNmid**

DMI ... L

Innenraum  
Indoor  
Interno**DEHNmid**

DMI ... H

Außenraum  
Outdoor  
Esterno**Metalloxid-Überspannungs-Ableiter für Innen- und Außenanwendung**

zum Schutz von Transformatoren, Schaltanlagen und Übertragungsleitungen gegen Überspannungen

**Metal Oxide Surge Arrester for Indoor and Outdoor Application**  
for protection of transformers, switchgears and transmission lines against surges.

**Scaricatori di sovratensione all'ossido metallico (MOV) per uso interno e esterno**  
per la protezione di trasformatori, impianti di commutazione e linee.

**Sicherheitshinweise**

Überspannungsableiter dürfen nur bei freigeschaltetem und geerdetem Netz eingebaut werden.

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen und unternehmensspezifischen Vorschriften sowie sonstige Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mängel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Montageanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig.

Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät, sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

**Safety Instructions**

Surge arresters may be installed into isolated and earthed installations only.

They may be mounted and connected only by a qualified electrician. The national provisions, the company-specific provisions and other safety regulations have to be observed.

Before being installed, the device has to be checked for external damage. Should any damage or other fault be found, the device must not be mounted.

The use of the device is only permissible within the scope of the conditions stated and shown in the present installation instructions.

Loads exceeding the stated values, can destroy the device and the electrical equipment connected to it.

Any modifications of the device invalidate the warranty.

**Auswahltafel**

Überspannungs-Ableiter können zwischen **Phase-Erde**, **Phase-Phase** und **Sternpunkt - Erde** installiert werden. In diesem Zusammenhang muss eine unterschiedliche Dimensionierung der Bemessungsspannung  $U_r$  beachtet werden.

**Anmerkung**

Detaillierte Informationen zur Berechnung der Ableiterbemessungsspannung können aus der Druckschrift DS-Nr. 125 entnommen werden!

In Abhängigkeit der verwendeten Netzform, der Systemspannung, der Art der Sternpunktterdung und der Abschaltzeit von Erdschlägen gilt für den Einsatz der DEHNmid Überspannungs-Ableiter nachfolgende Auswahltafel.

**Choice table:**

Surge arresters can be installed between **phase and earth**, **phase and phase** and **neutral point and earth**. Here, a different dimensioning of the rated voltage  $U_r$  has to be considered.

**Note:**

For detailed information about calculation of the rated voltage please see our publication DS 125E!

Depending on the system configuration, the system voltage used, the kind of neutral earthing of the system and time ( $t_d$ ) for disconnecting earth faults. DEHNmid can be used according to the following table.

**Avvertenze**

Scaricatori di sovratensione possono essere installati soltanto a rete disinserita e messa a terra.

Montaggio e collegamento dell'apparecchio può essere effettuato soltanto da persone qualificate. Sono da osservare le disposizioni nazionali e aziendali oltre alle altre prescrizioni di sicurezza.

Prima dell'installazione l'apparecchio è da controllare su eventuali danni esterni. Se si manifesta un danno o altra carenza, l'apparecchio non può essere installato.

L'applicazione dell'apparecchio è ammessa soltanto entro i limiti e condizioni indicati in queste istruzioni di montaggio.

Con sollecitazioni oltre ai valori nominali indicati, l'apparecchio e le utenze collegate possono essere danneggiati.

In caso di manomissione e/o modifiche dell'apparecchio decade ogni garanzia.

**Konformitätsaussage**

Die Überspannungsableiter **DEHNmid** wurden nach IEC 99-4 (EN 60099-4) und VDE 0675 Teil 4 geprüft.

**Conformity Note**

**DEHNmid** surge arresters have been tested in accordance with IEC 99-4 (EN 60099-4) and DIN VDE 0675 Part 4.

**Conformità**

Gli scaricatori di sovratensione sono provati secondo IEC 99-4, CEI EN60099-4, CEI 37.2 e VDE 0675 parte 4.

Auswahltafel für den Einsatz von Ableitern zwischen Phase und Erde Choice-table for Installation of SPDs between conductor and earth Tabella di scelta all'applicazione di scaricatore tra fase e terra

Systemspannung System-voltage tensione di sistema	Max. Spannung Max. voltage tensione max.	Netz mit isol. Sternpunktterdung/Erdchluss-Kompensation System with insulated neutral earthing/earth fault compensation rete con centro stella isolato e interruzione del guasto di terra	Netz mit hochohmig isoliertem Sternpunkt und Erdungsschlussabschaltung System with high-resistance insulated neutral point and disconnection of earth faults rete con centro stella isolato e interruzione con guasto a terra					Netz mit niederohmiger Sternpunktterdung (Erdfehlerfaktor ≤ 1,4) System with low-resistance neutral earthing (earth fault factor ≤ 1,4) rete con centro stella a terra (fattore di guasto a terra ≤ 1,4)					Netz mit Impedanzsternpunktterdung System with impedance neutral earthing rete con messa a terra del centro stella tramite impedenza		
			$t_d = 0,1$ sec. $T = 1,15$	$t_d = 0,5$ sec. $T = 1,10$	$t_d = 1,0$ sec. $T = 1,08$	$t_d = 3,0$ sec. $T = 1,04$	$t_d = 10,0$ sec. $T = 1,00$	$t_d = 0,1$ sec. $T = 1,15$	$t_d = 0,5$ sec. $T = 1,10$	$t_d = 1,0$ sec. $T = 1,08$	$t_d = 3,0$ sec. $T = 1,04$	$t_d = 10,0$ sec. $T = 1,00$	$t_d = 1,0$ sec. $T = 1,08$	$t_d = 3,0$ sec. $T = 1,04$	$t_d = 10,0$ sec. $T = 1,00$
6	7,2	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 6 ...	DMI 6 ...	DMI 6 ...	DMI 6 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...	DMI 9 ...
10	12	DMI 15 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 9 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...	DMI 12 ...
15	17,5	DMI 24 ...	DMI 18 ...	DMI 18 ...	DMI 18 ...	DMI 18 ...	DMI 18 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...	DMI 15 ...
20	24	DMI 30 ...	DMI 21 ...	DMI 24 ...	DMI 24 ...	DMI 24 ...	DMI 24 ...	DMI 18 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...	DMI 21 ...
30	36	DMI 45 ...	DMI 33 ...	DMI 33 ...	DMI 36 ...	DMI 36 ...	DMI 36 ...	DMI 27 ...	DMI 30 ...	DMI 30 ...	DMI 30 ...	DMI 30 ...	DMI 31 ...	DMI 31 ...	DMI 31 ...

## TYPENSCHILD DEHNmid ... RATING PLATE DEHNmid ... TARGHETTA DEHNmid ...

## Angaben auf dem Typenschild

Die auf dem Typenschild des Überspannungs-Ableiters angegebenen Daten sind vor deren Installation nochmals auf Übereinstimmung mit den Gegebenheiten am Einbauort zu prüfen (siehe auch Auswahltafel).

Die Typenschildangabe der DEHNmid-Überspannungs-Ableiter weist in Übereinstimmung mit IEC 99-4, Kapitel 3.1 die folgenden Daten auf.

Beispiel:

Typenschild 2, gültig für P/N 990 010, DEHNmid mit  $U_r = 30 \text{ kV}$ ;  $U_c = 24 \text{ kV}$ ;  $I_n = 10 \text{ kA}$ ; Leitungsentladungsklasse (LEK) = 1; Fertigungsnummer 0129810; Fertigungsjahr: 2004

## Rating plate data

Before installation, the data stated on the rating plate of the surge arresters have to be rechecked for their suitability to the conditions on site (also see choice table).

The indication on the rating plate of DEHNmid surge arresters corresponds to IEC 99-4, Chapter 3.1, and provides the following data.

Example:

Rating plate 2, valid for P/N 990 010, DEHNmid with  $U_r = 30 \text{ kV}$ ;  $U_c = 24 \text{ kV}$ ;  $I_n = 10 \text{ kA}$ ; Line discharge class = 1; Production run No. 0129810; Production year: 2004

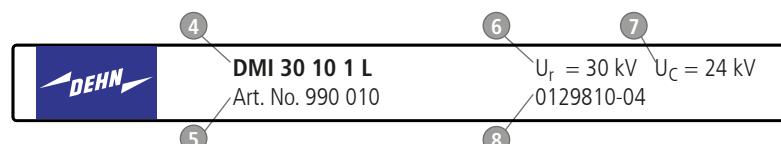
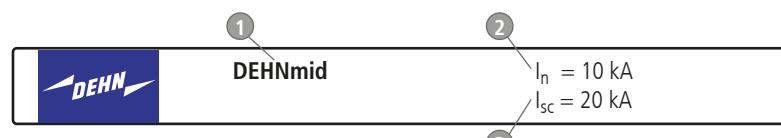
## Indicazioni sulla targhetta

I valori indicati sulla targhetta dello scaricatore, sono da controllare prima dell'installazione se corrispondono alle condizioni del luogo di installazione (vedi anche tabella di scelta).

Conforme alla IEC 99-4, capitolo 3.1, sulla targhetta sono riportati i seguenti dati.

Esempio:

Targhetta 2, per P/N 990 010, DEHNmid con  $U_r = 30 \text{ kV}$ ;  $U_c = 24 \text{ kV}$ ;  $I_n = 10 \text{ kA}$ ; Classe di scarica della linea = 1; numero di fabbricazione 0129810; anno di fabbricazione: 2004



**Typenschild 2:** enthält typenspezifische Angaben, welche den einzelnen Ableiter betreffen

**Rating plate 2:** provides type-specific information applying to individual arresters

**Targhetta 2:** contiene indicazioni specifiche di prodotto, riguardante il singolo scaricatore  
indicazione del tipo.

① Familienname Family nome famiglia	⑤ Artikelnummer (6-stellig) Part. No. (6-digit number) numero articolo (a 6 cifre)
② Nennableiterstoßstrom Nominal discharge current corrente imp. nom. di scarica	⑥ Bemessungsspannung $U_r$ [kV] Rated voltage $U_r$ [kV] tensione nominale $U_r$ [kV]
③ Kurzschlussfestigkeit Short circuit withstand capability tenuta alla corrente di c.t.o.c.t.o	⑦ Dauerbetriebsspannung $U_c$ [kV] Continuous operating voltage $U_c$ [kV] tensione max. continua $U_c$ [kV]
④ Typbezeichnung (max. 9-stellig) Type description (max. 9-digit description) indicazione del tipo (max. 9 lettere)	⑧ Fabrikationsnummer/-jahr Production No./year numero/anno di fabbricazione
	0129810 - 04 Chargen-Nummer number of production run numero del lotto  Fertigungsjahr Production year anno di costruzione

DMI 30 10 1 L

Familienkennung  
(hier: DEHNmid)

Family  
(here: DEHNmid)

Indicazione famiglia  
(qui: DEHNmid)

Bemessungsspannung  
 $U_r$  [kV]  
(hier:  $U_r = 30 \text{ kV}$ )

Rated voltage  
 $U_r$  [kV]  
(here:  $U_r = 30 \text{ kV}$ )

Tensione nominale  
 $U_r$  [kV]  
(qui:  $U_r = 30 \text{ kV}$ )

Nennableiterstoßstrom  
 $I_n$  [kA]  
(hier:  $I_n = 10 \text{ kA}$  (8/20))

Nominal discharge current  
 $I_n$  [kA]  
(here:  $I_n = 10 \text{ kA}$  (8/20))

Corrente impulsiva nominale di scarica  
 $I_n$  [kA]  
(qui:  $I_n = 10 \text{ kA}$  (8/20))

Leitungsentladungsklasse  
(hier: LEK 1 = 2,8  $\text{kJ}/\text{kV}_{U_r}$ )

Line discharge class  
(here: LDC 1 = 2,8  $\text{kJ}/\text{kV}_{U_r}$ )

Classe di scarica della linea  
(qui: 1 = 2,8  $\text{kJ}/\text{kV}_{U_r}$ )

Ausführungsvariante

L Innenraum-Variante  
ohne Schirm

N Außenbereich-Variante  
Standard-Umweltbelastung  
Schirmabstand: 45 mm

H Außenbereich-Variante  
hohe Umweltbelastung  
Schirmabstand: 30 mm

Kind of application

L indoor application  
without shed

N outdoor application  
standard environmental load  
shed distance: 45 mm

H outdoor application  
high environmental load  
shed distance: 30 mm

Esecuzione

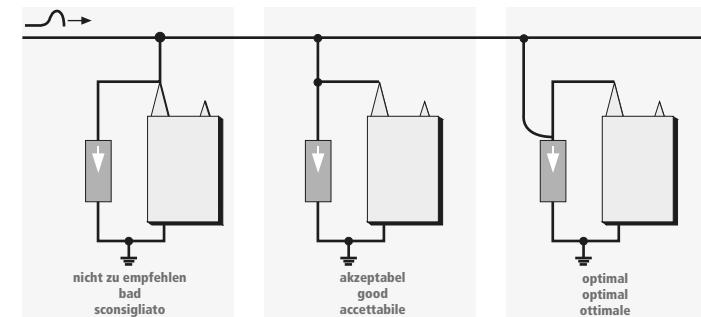
L uso interno  
senza alette

N uso esterno  
contaminazione ambientale  
normale  
distanza alette: 45 mm

H uso esterno  
elevata contaminazione  
ambientale  
distanza alette: 30 mm

## EINBAUORT

## INSTALLATION SITE LUOGO D'INSTALLAZIONE



## Einbauort

Um einen optimalen Schutz gegen Überspannungen zu erzielen, sollte der Überspannungs-Ableiter so nah wie möglich am zu schützenden Objekt (Transformatoren, Endverschluss, ...) schleifenfrei installiert werden (siehe Bild).

## Installation site

In order to achieve an optimal protection against surges, the surge arrester should be installed the closest possible to the equipment to be protected (transformers, sealing ends, ...) without loops (see Figure).

## Luogo d'installazione

Per la realizzazione di una protezione dalle sovratensioni ottimale, lo scaricatore di sovratensione è da collegare (figura) senza spire e il più vicino possibile all'oggetto da proteggere (trasformatore, ...)

**MONTAGE**

Der Überspannungs-Ableiter ist auf dem kürzesten Wege mit der Anlagenerde zu verbinden. Die Dimensionierung der Erdanschlussleitungen haben in Übereinstimmung mit den nationalen und örtlichen Bestimmungen zu erfolgen.

Bei Verwendung von metallischen Befestigungen an geerdeten Teilen ist der Erdungskontakt zur Fußarmatur ausreichend. Eine Erdanschlüsseleitung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Bezogen auf den Überspannungs-Ableiter sind die notwendigen Schutzbstände gegen Erde bzw. gegen andere spannungsführende Teile entsprechend den nationalen Vorschriften (Standards) einzuhalten.

Bei Verwendung bestimmter Klemmanschlüsse (z.B. Leiterseilklemmung, D = 9 - 16mm) kann das Lösen der Sechskantschraube direkt an der Kopf- oder Fußarmatur notwendig werden. Dabei ist das Gegendrehmoment mittels Sechskantschlüssel an dem Gewindestift aufzubringen, auf dem die entsprechende Mutter sitzt. Anschließend sind die Muttern wieder mit einem Anzugsdrehmoment von 50 Nm anzuziehen.

Als Zubehör für die Montage der DEHNmid-Überspannungs-Ableiter stehen eine Vielzahl von Klemmanschlüssen und Befestigungen zur Verfügung. Diese sind nachfolgend aufgeführt, jedoch nicht Bestandteil des Überspannungs-Ableiter-Lieferumfangs.

**KONTROLLE**

Im Rahmen von Rundgängen und Sichtinspektionen sollte in regelmäßigen Abständen eine visuelle Inspektion der Ableiter durchgeführt werden. Ein überlasteter Überspannungs-Ableiter ist an einem verformten und geschwärzten Kunststoffgehäuse zu erkennen. Er ist auszutauschen und durch einen funktionsfähigen Überspannungs-Ableiter zu ersetzen.

**WARTUNG**

Generell ist eine Wartung des Überspannungs-Ableiters nicht erforderlich. Tritt dennoch der Fall (z.B. dicke Beläge, haftende Fremdstoffe wie Farbspritzer) ein, dass eine Reinigung notwendig wird, kann unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erdeln und Kurzschließen
5. Benachbarte, spannungsführende Teile abdecken

die Reinigung mit einer weichen Bürste und einer warmen Seifenlauge durchgeführt werden. Die anschließende Trocknung sollte mit einem weichen Tuch erfolgen.

Haftende Fremdstoffe können auch mit Alkohol abgewischt bzw. nach dem Antrocknen mechanisch vorsichtig entfernt werden.

**TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG**

Der Transport und die Aufbewahrung hat so zu erfolgen, dass dabei keine Minderung der Gebrauchseigenschaften eintritt.

**INSTALLATION**

The surge arrester has to be connected with the system earth connection via the shortest distance possible. The earth connecting cables have to be dimensioned in accordance with national and local provisions.

If metal fastenings are used at earthed parts, the earth contact to the base part is sufficient. In this case, an earth connection is not required.

In view of the surge arrester, the safety distances to earth and/or other live parts required by national regulations have to be observed.

Using certain conductor clamps (e.g. stranded conductor clamps for D = 9 - 16mm) might require the loosening of the hexagon nut directly at the top or bottom equipment. At the same time, a counter-torque has to be established by means of a spanner at the threaded pin, where the nut is situated. Afterwards, the nuts have to be tightened again with a torque of 50 Nm.

Many conductor clamps and fixing units are available as accessories for mounting DEHNmid surge arresters.

Please see below for further details. However, they are not included in delivery of the surge arresters.

**CHECKS**

Within the scope of round tours and visual inspections, the surge arresters should be subject to regular visual checks. An overloaded surge arrester can be recognised upon its deformed and black plastic enclosure. It has to be exchanged and replaced by an operative surge arrester.

**MAINTENANCE**

Generally, surge arresters require no maintenance. Should, however, a cleaning become necessary (e.g. due to thick layers, adhesive foreign materials like colour), they can be cleaned with a soft brush or warm soap sud under observance of the 5 safety rules:

1. Disconnect completely
2. Secure against re-connection
3. Verify that the installation is dead
4. Carry out earthing and short-circuiting
5. Provide protection against adjacent live parts.

The drying afterwards should be done with a soft cloth. Adhesive foreign materials can be wiped away with alcohol or be carefully removed mechanically in semidry condition.

**TRANSPORT AND STORAGE**

The device has to be transported and stored to prevent any reduction of its functional characteristics.

**MONTAGGIO**

Lo scaricatore di sovratensione deve essere collegato a terra il più corto possibile. Il dimensionamento dei conduttori di terra deve essere conforme alle direttive nazionali e locali.

Con l'uso di supporti metallici su parti già collegati a terra, è sufficiente il contatto a terra del elemento terminale inferiore.

Un collegamento supplementare a terra in questo caso non è necessario. Le distanze di sicurezza necessarie riferite agli scaricatori o altri parti in tensione devono corrispondere alle disposizioni (Standard) nazionali.

L'uso di morsetti particolari (p.es. morsetto per corda d = 9 a 16 mm), può essere necessario di svitare il dado direttamente al terminale inferiore o superiore. Per svitare il dado deve essere fissato il codolo filettato del corrispondente dado. Successivamente i dadi sono nuovamente da fissare con una coppia di serraggio di 50 Nm.

Per il montaggio degli scaricatori DEHNmid come accessori opzionali è disponibile una vasta gamma di morsetti e supporti, elencati di seguito.

**CONTROLLO**

Si consiglia di effettuare dei controlli visivi periodici agli scaricatori di sovratensione. Uno scaricatore sovraccaricato è riconoscibile dall'involucro deformato e carbonizzato e deve essere sostituito.

**MANUTENZIONE**

Generalmente per lo scaricatore di sovratensione non occorre una manutenzione. Nel caso però che (p.es. forti depositi, materiali estranei come vernici) occorre una pulizia, questa potrà essere eseguita osservando le 5 regole della sicurezza:

1. sezionamento
2. blocco contro il riamo
3. verificare l'assenza di tensione
4. collegare a terra e in c.to c.to
5. coprire le parti sotto tensione adiacenti

con una spazzola morbida e della soluzione di sapone tiepida. Asciugare successivamente con un panno morbido. Fecce aderenti possono essere rimosse anche con alcool o asportate con cautela meccanicamente.

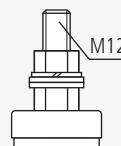
**TRASPORTO E DEPOSITO**

Trasporto e deposito devono avvenire in modo a non alterare le caratteristiche d'uso.

**ZUBEHÖR**   **ACCESSORIES**   **ACCESSORI**

**Klemmanschlüsse**  
Conductor clamps  
Morsetti

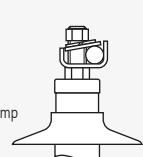
**KA KS**  
No. 994 050  
Kabelschuhbefestigung  
Cable lug connection  
per capicorda



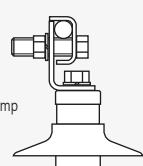
**KA LS 9**  
No. 994 051  
Leiterseilklemmung  
bis D = 9mm  
Stranded conductor clamp  
up to D = 9mm  
per corda fino  
a D = 9mm



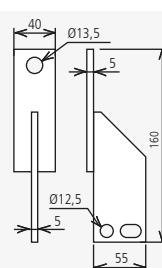
**KA LS 16**  
No. 994 052  
Leiterseilklemmung  
bis D = 16mm  
Stranded conductor clamp  
up to D = 16mm  
per corda fino  
a D = 16mm



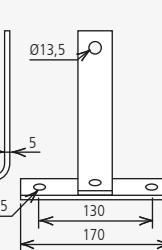
**KA LS 9.16**  
No. 994 053  
Leiterseilklemmung  
für D = 9 - 16mm  
Stranded conductor clamp  
for D = 9 - 16mm  
per corda da  
D = 9 - 16mm


**Befestigungen**  
**Fixing Elements**  
**Supporti**
**BF DIN**

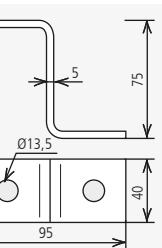
No. 994 054  
DIN-Befestigung  
Acc. to DIN-fixing  
element  
Fissaggio DIN

**BF TGL**

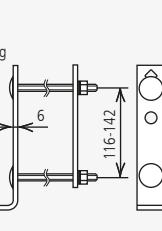
No. 994 058  
TGL-Befestigung  
Acc. to  
TGL-fixing  
element  
Fissaggio TGL

**BF WI**

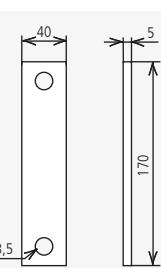
No. 994 055  
Winkelbefestigung  
angled fixing  
element  
Fissaggio angolare

**BF TRA**

No. 994 059  
Traversenbefestigung  
Cross arm fixing  
element  
Fissaggio per putrella


**Zubehör**  
**Accessories**  
**Accessori**
**BF NEMA**

No. 994 056  
NEMA-Befestigung  
Acc. to NEMA-fixing  
element  
Fissaggio NEMA

**DIC 10**

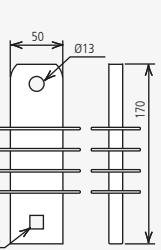
No. 994 003  
Abtrenneinheit für DEHNmid-Ableiter  
Disconnector for DEHNmid arresters  
Dispositivo di sezionamento per scaricatori  
DEHNmid

**IZ 100**

No. 994 001  
Impulszähler mit Zählwerk zur Registrierung  
von Ableitströmen  
Impulse meter with counter for registration of  
discharge currents  
Contaimpulsi con contatore

**BF IH**

No. 994 060  
Isolierhalterung  
Insulating support  
supporto isolato

**IZM 100**

No. 994 002  
Impulszähler mit Zählwerk und Mess-Skala zur  
Registrierung von Ableitströmen und zur  
Erfassung von Leckströmen  
Impulse meter with counter and measuring  
scale for registration of discharge currents and  
leakage currents  
Contaimpulsi con contatore per la registrazione  
di correnti impulsive e scala di misura per la  
verifica di correnti di fuga

Weitere Detailinformationen können  
aus der Druckschrift DS-Nr. 125, sowie  
aus der jeweiligen Montageanlei-  
tungen entnommen werden.

For further detailed information please  
see our publication No. DS 125E as  
well as the corresponding installation  
instructions of the individual items.

Ulteriori dettagli si trovano  
nell'opuscolo n. 125 e nelle rispettive  
istruzioni di montaggio.

**Technische DATEN**   **technical DATA**   **DATA tecnici**

Bemessungsspannungen  
Rated voltages  
Tensione nominale

$U_r$  3 - 51 kV

Nennableitstoßstrom (8/20)  
nominal discharge current (8/20)  
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20)

$I_n$  10 kA

Hochstoßstrom (4/10)  
High current impulse (4/10)  
Tenuta a forte corrente impulsiva (4/10)

100 kA

Kurzschlussfestigkeit  
Short circuit withstand capability  
Tenuta alle corrente die c.to c.to

$I_{sc}$  20 kA / 0.2 sec.

Leitungsentladungsklasse  
Line discharge class  
Classe di scarica della linea

1 (2.8 kJ/kV $U_r$ )

Torsionsfestigkeit (MML)  
Torsional strength (MML)  
Resistenza alla torsione (MML)

78 Nm

Biegefestigkeit (MML)  
Bending resistance (MML)  
Resistenza alle flessione (MML)

230 Nm

Zugfestigkeit (MML)  
Tensile strength (MML)  
Resistenza alla trazione (MML)

1400 Nm

Umgebungstemperatur  
Ambient temperature  
Temperatura

$T_u$  -40 ... +55°C

Einsatzhöhe über NN  
Altitude m a.s.l.  
Altitudine d'impiego m s.l.m.

bis 1000 m  
up to 1000 m  
fino a 1000

Netzfrequenz  
Rated frequency  
Frequenza di rete

$f_N$  15 ... 62 Hz

**DEHN SE**

Hans-Dehn-Straße 1  
Postfach 1640  
92306 Neumarkt  
Germany

Tel. +49 9181 906-0  
www.dehn-international.com

**DEHN ITALIA S.p.A**

Via G. di Vittorio 1/b  
39100 Bolzano  
Italy

Tel. +39 0471 56 13 00  
www.dehn.it